



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO DIELECTRICO DE DOS ANILLAS CON LÍNEA DE CONEXIÓN DE 1,80 m

CÓDIGO DE PRODUCTO: CSCPD

IMAGEN DE PRODUCTO




Porta herramientas

Organizan de manera eficiente las herramientas de trabajo.
No usarse para otra finalidad.


Soporte lumbar, acolchado y reforzado en tela y malla

HEBILLA REGULABLE.-

Los arneses HAUK están provistos de hebillas regulables pasantes que permiten una rápida y exacta regulación de acuerdo con la talla del operario, con lo que otorga comodidad al trabajar.

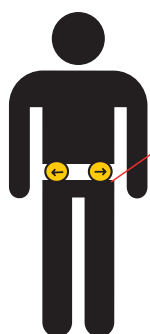

Ubicación de las hebillas

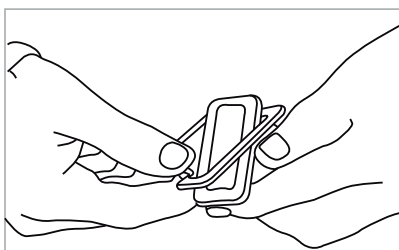

Línea de conexión, con 1 gancho de 3/4", de cabo torcido de nylon/ poliéster de 5/8"
Longitud: 1,80 m



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEL CINTURÓN

- 2 anillas dieléctricas en la cintura para trabajos de sujeción.
- 2 hebillas dieléctricas reguladoras.
- 2 cintas y 3 divisiones en espalda del cinturón para portar herramientas.
- Cinturón semirrígido, acolchado de 18 cm de alto para mayor comodidad en suspensión
- Cubierta protectora para etiqueta.

Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
Ancho de la cinta: 45 mm
Resistencia de la cinta: 5,000 lb (22.2 kN)
Resistencia de las anillas: 5,000 lb (22.2 kN)

DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN

1 Línea de conexión con 1 gancho de 3/4"
2 guardacabo plástico.
Longitud de la línea: 1,80 m

Material: Cabo torcido de nylon / poliéster de alta tenacidad.
Gran durabilidad.
Resistente a la abrasión.
Construcción: 3 torones torcidos.
Color: blanco natural brillante.
Diametro: 5/8"

Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 kg

Peso total aproximado del producto: 1 950 g

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| a. Marca | e. Norma | i. Capacidad |
| b. Certificado ISO 9001: 2015 | f. Código | j. Registro de inspecciones |
| c. Certificado ISO/IEC 17025:2017 | g. Material | k. Mes y año de fabricación |
| d. Nombre del equipo | h. Indicaciones | l. N° de serie (trazabilidad) |

HAUK
SGC ISO 9001:2015
N° CO22.00515/U
LABORATORIO
ISO/IEC 17025:2017
CINTURÓN
DE POSICIONAMIENTO
CON LÍNEA DE CONEXIÓN
CERTIFICADO N° CE-24-568/001
UNE-EN 358: 2018

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO. INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO. SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR. EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 5000 lb (22.2 kN)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

CÓDIGO : CSCPD
TALLA : S - M
MATERIAL : POLIÉSTER AT
USO : CAPACIDAD: 59 - 140 kg (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)

REGISTRO DE INSPECCIONES

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	AÑO
												1
												2
												3
												4
												5

FABRICACIÓN:
Mes - Año
R - #####
N° #####

Sistema de protección
que cumple el cinturón



SISTEMA DE SUJECCIÓN O POSICIONAMIENTO:

Es un sistema para sujetar a un operario por encima del nivel del suelo.

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO

Gancho de seguridad, doble seguro, apertura 3/4" Código: N-3032	Aleación de acero	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22,2 kN)	303 g	ANSI Z359.1 EN 362 FABRICACIÓN YOKE
---	-------------------	-----------------	-------------------	-------	---




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS


CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS

RESISTENCIA DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS: 9 kV (9 000 voltios)

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	PESO NETO	NORMAS
Anilla dieléctrica Código: N-DE001	Aleación de acero + plástico sobremoldeado	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22.2 kN)	164 g	ANSI Z359.12 CSA Z259.16 Fabricación YOKE

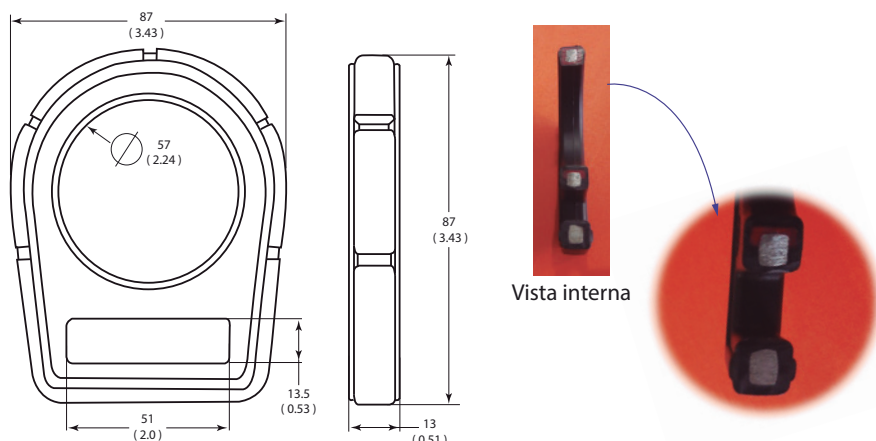

PRODUCTO	MATERIAL	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	PESO NETO	NORMAS
Hebilla dieléctrica Código: N-DE005 N-DE006	Aleación de acero + plástico sobremoldeado	4000 lb (18 kN)	106 g (Peso total)	ANSI Z359.12 CSA Z259.12-16 Fabricación YOKE

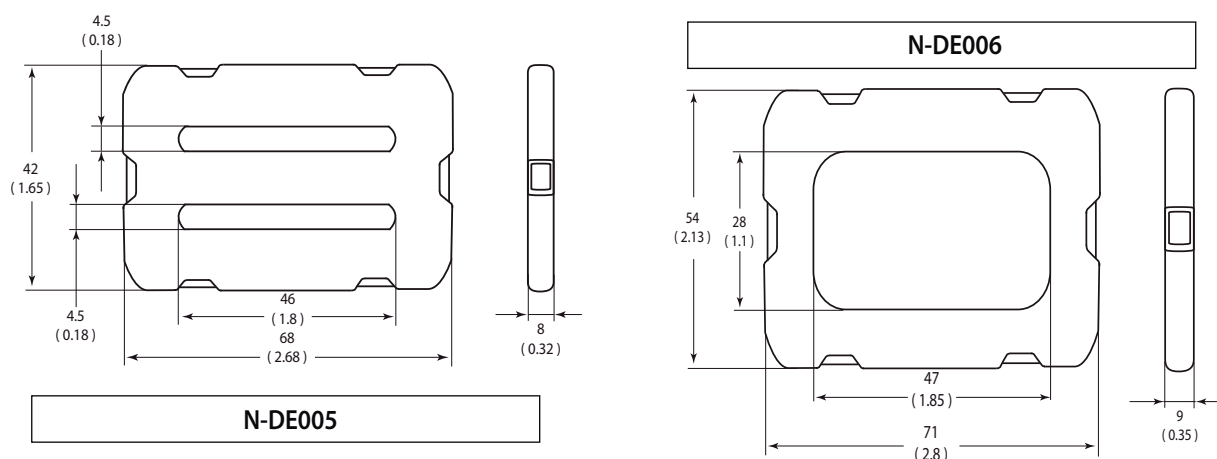

RECOMENDACIONES

Antes de usar el cinturón, es necesario verificar que se encuentre en buen estado, que no presente roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones.

— Advertencias:

El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

* Ver detalle de advertencias, limitaciones, inspección, mantenimiento y almacenamiento en el empaque o en la información complementarias de la ficha técnica del producto.



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- * Este equipo es parte de un sistema personal de detención de caídas, de retención, de posicionamiento para el trabajo, de suspensión o de rescate.
- * No modifique ni use incorrectamente de forma intencional este equipo.
- * El uso correcto de los sistemas de protección contra caídas puede salvar vidas y reducir el potencial de lesiones graves como consecuencia de una caída.
- * Las presentes indicaciones deben ser entregadas al usuario del arnés, quien deberá leerlas y entenderlas antes de usar un "sistema personal para detención de caídas". El empleador debe brindar un programa de entrenamiento que garantice que cada usuario haya sido debidamente instruido. El trabajador debe demostrar que ha entendido como funcionan los equipos y sistemas de seguridad.
- * Los sistemas de protección contra caídas están diseñados para un peso máximo de usuario de 310 lb (140,6 kg), incluyendo vestimenta y herramientas. La longitud de la línea de conexión está limitada a un máximo de 1,80 m, sin considerar la longitud de desaceleración al activarse el amortiguador de caída ni la elongación del sistema.
- * Se debe contar con un plan de rescate en caso un trabajador quede suspendido de un sistema personal de detención de caídas.
- * El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.
- * El dispositivo debe estar conectado a una estructura capaz de soportar una carga de tracción de 22.2 kN (5000 lb).
- * Engáñchese lo mas cerca posible al punto de anclaje, para evitar el péndulo que se produciría de ocurrir una caída.
- * Los dispositivos de conexión de protección de caídas deben estar unidos al anillo D dorsal de un arnés de cuerpo completo. Los anillos D laterales, delanteros y pectorales son exclusivamente para uso de posicionamiento.
- * Se recomienda el uso de un amortiguador para disminuir las fuerzas de impacto de una caída. Las líneas de conexión sin amortiguador, son exclusivamente para usos de posicionamiento y restricción.
- * Los ganchos con aperturas mayores a una pulgada (1") no deben conectarse a los anillos D de los arneses y correas.

2. INSPECCIÓN

- * Todo equipo debe inspeccionarse visualmente antes de cada uso y de manera regular por un individuo experto. Cualquier producto que presente deformaciones, desgaste inusual o deterioro debe descartarse inmediatamente. El equipo no debe ser alterado.
- * La frecuencia de las inspecciones debe basarse en las condiciones de uso o exposición.
- * Evite trabajar en sitios donde los componentes del sistema puedan rozar o estar en contacto con bordes afilados. El uso en entornos corrosivos y caústico exige un programa de inspección más frecuente para garantizar la integridad del producto.
- * El encargado de seguridad de la empresa debe llevar un registro de todas las fechas de servicio e inspección de este producto. Este equipo y todos sus componentes deben de ser retirados del servicio después de haber experimentado el impacto de una caída o si el producto no aprueba la inspección.
- * El tiempo máximo de vida de un equipo no debe exceder los 5 años.

3. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- * Limpie el dispositivo para quitar cualquier suciedad u otros materiales que puedan haberse acumulado.
- * Limpie con una esponja utilizando agua y detergente comercial ligero.
- * No aplique calor para apurar el secado, dejar secar al aire libre.
- * De no estar en uso guarde la línea de vida / conexión en un lugar fresco, seco, limpio y bajo sombra. De preferencia debe permanecer colgado/estirado.

4. COLOCACIÓN DEL ARNÉS INTEGRAL



1. Tómelo de la anilla "D" que se encuentra entre las etiquetas de marca y las instrucciones



2. Sostenga el arnés de las correas de los hombros.



3. Colóquese el arnés como si fuera un chaleco; la anilla "D" debe quedar en la espalda y al centro de los hombros.

4.1 Para arneses en H



1. Abroche la hebilla que queda a la altura del pecho.



2. Abroche las correas que cuelgan a la altura de las piernas.



3. Regule todas las hebillas de tal forma que quepa una mano apretada entre la ropa y las correas.

4.2 Para arneses en X



1. Abroche la hebilla que queda a la altura del pecho.



2. Abroche la hebilla que está a la altura de la cadera.



3. Abroche las hebillas que cuelgan a la altura de las piernas y proceda a regular.

5. MARCADO DE LAS ETIQUETAS

En las etiquetas de instrucción están considerados los siguientes gráficos que determinan el uso para el cual están preparados los arneses.



SISTEMA ANTICAÍDAS



SISTEMA DE SUSPENSIÓN



SISTEMA DE RECOBRACIÓN



SISTEMA DE SUJECIÓN O POSICIONAMIENTO



SISTEMA DE ASCENSO / DESCENSO



SISTEMA DE RETENCIÓN